

شماره فرم: ALT3851		کارشناسی و تعیین وضعیت تایلرهای خسارتی شرکت آلتون راه خلیج فارس			
تاریخ بازدید ۰۰/۰۹/۳۰					
شماره سریال	تاریخ تولید	مارک تجاری	لایه معادل	طرح	اندازه تایلر
C15149662520	2520	APOLLO	20 P.R	RT-FRONT	385/65R22.5
نام مشتری: حضرتی ۲		آدرس شرکت: تهران - خیابان مطهری, خیابان ترکمنستان, خیابان ملک پلاک ۵ واحد ۱۵ و ۱۶			
عیوب مشاهده شده					اجزاء بررسی شده تایلر
سمت غیر سریال		سمت سریال			
دو پوستگی رویه		دو پوستگی رویه			سطح آج
سالم - فاقد ایراد		سالم - فاقد ایراد			بین رویه و منجید
سالم - فاقد ایراد		سالم - فاقد ایراد			بین لایه های منجید
سالم - فاقد ایراد		سالم - فاقد ایراد			دیواره
سالم - فاقد ایراد		سالم - فاقد ایراد			طوقه
سالم - فاقد ایراد		سالم - فاقد ایراد			داخل تایلر
سختی شانه تایلر Shore A	سختی مرکز تایلر Shore A	مبلغ غرامت (ریال)	درصد باقیمانده آج	عمق عاج باقیمانده (میلی متر)	عمق اولیه آج (میلی متر)
67	68	53,000,000	66 %	10	15
<p>علت بروز عیب: جدایش بین رویه و منجید (TREAD SEPERATION) به دلیل عدم چسبندگی مناسب بین کامپاند رویه و بدنه اصلی تایلر در اثر تنشهای اعمال شده ناشی از بار و باد در سرویس می باشد.</p> <p>نظریه نهایی: نقص فنی تایلر مورد اشاره به دلیل اشکالات ناشی از تولید میباشد که شامل خدمات دوره گارانتی و تضمین کیفیت کالا از سوی سازنده آن می گردد.</p>					
تأیید کننده:		مشمول غرامت:			
		<input checked="" type="checkbox"/> می باشد <input type="checkbox"/> نمی باشد			