

کارشناسی و تعیین وضعیت تیرهای خسارتی شرکت آلتون راه خلیج فارس

شماره فرم: ALT3849

تاریخ بازدید: ۰۰/۰۹/۳۰

شماره سریال	تاریخ تولید	مارک تجاری	لایه معادل	طرح	اندازه تیر
C15122614219	4219	APOLLO	18 P.R	RD	315/80R22.5

نام مشتری:
لطیفی ۲

آدرس شرکت: تهران - خیابان مطهری, خیابان ترکمنستان, خیابان ملک پلاک ۵ واحد ۱۵ و ۱۶

عیوب مشاهده شده

سمت غیر سریال		سمت سریال	اجزاء بررسی شده تیر		
سالم - فاقد ایراد		سالم - فاقد ایراد	سطح آج		
سالم - فاقد ایراد		سالم - فاقد ایراد	بین رویه و منجید		
سالم - فاقد ایراد		سالم - فاقد ایراد	بین لایه های منجید		
سالم - فاقد ایراد		دو پوستگی دیواره			
سالم - فاقد ایراد		سالم - فاقد ایراد	طوقه		
سالم - فاقد ایراد		سالم - فاقد ایراد	داخل تیر		
سختی شانه تیر Shore A	سختی مرکز تیر Shore A	مبلغ غرامت (ریال)	درصد باقیمانده آج	عمق عاج باقیمانده (میلی متر)	عمق اولیه آج (میلی متر)
67	68	13,250,000	53 %	8	15

علت بروز عیب:

جدایش بین دیواره و منجید (SIDEWALL SEPERATION) به دلیل عدم چسبندگی مناسب بین کامپاند دیواره و بدنه اصلی تیر در اثر تنشهای اعمال شده ناشی از بار و باد در سرویس می باشد.

نظریه نهایی: نقص فنی تیر مورد اشاره به دلیل اشکالات ناشی از تولید میباشد که شامل خدمات دوره گارانتی و تضمین کیفیت کالا از سوی سازنده آن می گردد.

مشمول غرامت:

تأیید کننده:



می باشد



نمی باشد