

شماره فرم: ALT3865		کارشناسی و تعیین وضعیت تایلرهای خسارتی شرکت آلتون راه خلیج فارس			
تاریخ بازدید: ۰۰/۱۱/۲۸					
شماره سریال	تاریخ تولید	مارک تجاری	لایه معادل	طرح	اندازه تایلر
C1317485 4219	4219	APOLLO	20 P.R	RT	385/65R22.5
نام مشتری: احمدی ۲		آدرس شرکت: تهران - خیابان مطهری, خیابان ترکمنستان, خیابان ملک پلاک ۵ واحد ۱۵ و ۱۶			
عیوب مشاهده شده					اجزاء بررسی شده تایلر
سمت غیر سریال		سمت سریال			
سالم - فاقد ایراد		سالم - فاقد ایراد			سطح آج
سالم - فاقد ایراد		سالم - فاقد ایراد			بین رویه و منجید
سالم - فاقد ایراد		سالم - فاقد ایراد			بین لایه های منجید
سالم - فاقد ایراد		سالم - فاقد ایراد			دیواره
حرکت روی کم بادی و پرباری - شگستگی محیطی بالای طوقه		حرکت روی کم بادی و پرباری - شگستگی محیطی بالای طوقه			طوقه
سالم - فاقد ایراد		سالم - فاقد ایراد			داخل تایلر
سختی شانه تایلر Shore A	سختی مرکز تایلر Shore A	مبلغ غرامت (ریال)	درصد باقیمانده آج	عمق عاج باقیمانده (میلی متر)	عمق اولیه آج (میلی متر)
67	68		---	--	15
علت بروز عیب: ساختار تایلر سالم می باشد. لذا شگستگی محیطی بالای طوقه ناشی از حرکت روی کم بادی و پرباری ایجاد شده است.					
نظریه نهایی: نقص فنی تایلر مورد اشاره به دلیل اشکالات ناشی از مصرف بوده، لذا شامل دوره گارانتی و تضمین کیفیت کالا از سوی سازنده آن نمی گردد.					
تأیید کننده:		مشمول غرامت:			
		<input type="checkbox"/> می باشد <input checked="" type="checkbox"/> نمی باشد			