

شماره فرم: ALT3873		کارشناسی و تعیین وضعیت تایلرهای خسارتی شرکت آلتون راه خلیج فارس			
تاریخ بازدید: ۰۰/۱۱/۲۸					
شماره سریال	تاریخ تولید	مارک تجاری	لایه معادل	طرح	اندازه تایلر
C2007469 3920	3920	Apollo	18 P.R	LHA	315/80R22.5
نام مشتری: اسپه ۱	آدرس شرکت: تهران - خیابان مطهری, خیابان ترکمنستان, خیابان ملک پلاک ۵ واحد ۱۵ و ۱۶				
عیوب مشاهده شده					اجزاء بررسی شده تایلر
سمت غیر سریال		سمت سریال			
سالم - فاقد ایراد		سالم - فاقد ایراد			سطح آج
سالم - فاقد ایراد		سالم - فاقد ایراد			بین رویه و منجید
سالم - فاقد ایراد		سالم - فاقد ایراد			بین لایه های منجید
ضربه - شوک جاده		سالم - فاقد ایراد			دیواره
سالم - فاقد ایراد		سالم - فاقد ایراد			طوقه
سالم - فاقد ایراد		سالم - فاقد ایراد			داخل تایلر
سختی شانه تایلر Shore A	سختی مرکز تایلر Shore A	مبلغ غرامت (ریال)	درصد باقیمانده آج	عمق عاج باقیمانده (میلی متر)	عمق اولیه آج (میلی متر)
67	68		-----	---	15
علت بروز عیب: ساختار تایلر سالم می باشد. لذا برخورد و ضربه به تایلر در اثر عوامل بیرونی منجر به برش دیواره آن شده است.					
نظریه نهایی: نقص تایلر مورد اشاره به دلیل استفاده ناصحیح از تایلر میباشد که شامل خدمات دوره گارانتی و تضمین کیفیت کالا از سوی سازنده آن نمی گردد.					
تأیید کننده:			مشمول غرامت:		
			<input type="checkbox"/> می باشد <input checked="" type="checkbox"/> نمی باشد		