

شماره فرم: ALT3878		کارشناسی و تعیین وضعیت تایرهای خسارتی شرکت آلتون راه خلیج فارس			
تاریخ بازدید: ۰۰/۱۱/۲۸					
شماره سریال	تاریخ تولید	مارک تجاری	لایه معادل	طرح	اندازه تایر
3919	3919	NEXEN	6 P.R	MT	31*10.5R15
نام مشتری: نگهدار ۳		آدرس شرکت: تهران - خیابان مطهری, خیابان ترکمنستان, خیابان ملک پلاک ۵ واحد ۱۵ و ۱۶			
عیوب مشاهده شده					اجزاء بررسی شده تایر
سمت غیر سریال		سمت سریال			
سالم - فاقد ایراد		سالم - فاقد ایراد			سطح آج
سالم - فاقد ایراد		سالم - فاقد ایراد			بین رویه و منجید
سالم - فاقد ایراد		سالم - فاقد ایراد			بین لایه های منجید
سالم - فاقد ایراد		سالم - فاقد ایراد			دیواره
پارگی طوقه ناشی از مونتاز نامناسب		سالم - فاقد ایراد			طوقه
سالم - فاقد ایراد		سالم - فاقد ایراد			داخل تایر
سختی شانه تایر Shore A	سختی مرکز تایر Shore A	مبلغ غرامت (ریال)	درصد باقیمانده آج	عمق عاج باقیمانده (میلی متر)	عمق اولیه آج (میلی متر)
67	68		-----	---	14
<p>علت بروز عیب: ساختار تایر سالم می باشد. لذا عدم قرارگیری صحیح طوقه ناشی از مونتاز ناصحیح، منجر به اعمال فشار و تنش به پهنای آن و نهایتاً پارگی آن شده است.</p>					
<p>نظریه نهایی: نقص تایر مورد اشاره به دلیل استفاده ناصحیح از تایر میباشد که شامل خدمات دوره گارانتی و تضمین کیفیت کالا از سوی سازنده آن نمی گردد.</p>					
تأیید کننده:		مشمول غرامت:			
		<input type="checkbox"/> می باشد <input checked="" type="checkbox"/> نمی باشد			