

شماره فرم: ALT3867		کارشناسی و تعیین وضعیت تایلرهای خسارتی شرکت آلتون راه خلیج فارس			
تاریخ بازدید ۰۰/۱۱/۲۸					
شماره سریال	تاریخ تولید	مارک تجاری	لایه معادل	طرح	اندازه تایلر
C0903958 1120	1120	APOLLO	18 P.R	LHA	315/80R22.5
نام مشتری: زمانی ۲	آدرس شرکت: تهران - خیابان مطهری, خیابان ترکمنستان, خیابان ملک پلاک ۵ واحد ۱۵ و ۱۶				
عیوب مشاهده شده			اجزاء بررسی شده تایلر		
سمت غیر سریال		سمت سریال		سطح آج	
دو پوستگی رویه		دو پوستگی رویه		بین رویه و منجید	
سالم - فاقد ایراد		سالم - فاقد ایراد		بین لایه های منجید	
سالم - فاقد ایراد		سالم - فاقد ایراد		دیواره	
سالم - فاقد ایراد		سالم - فاقد ایراد		طوقه	
سالم - فاقد ایراد		سالم - فاقد ایراد		داخل تایلر	
سختی شانه تایلر Shore A	سختی مرکز تایلر Shore A	مبلغ غرامت (ریال)	درصد باقیمانده آج	عمق عاج باقیمانده (میلی متر)	عمق اولیه آج (میلی متر)
67	68	40,922,423	66 %	10	15
<p>علت بروز عیب: جدایش بین رویه و منجید (TREAD SEPERATION) به دلیل عدم چسبندگی مناسب بین کامپاند رویه و بدنه اصلی تایلر در اثر تنشهای اعمال شده ناشی از بار و باد در سرویس می باشد.</p> <p>نظریه نهایی: نقص فنی تایلر مورد اشاره به دلیل اشکالات ناشی از تولید میباشد که شامل خدمات دوره گارانتی و تضمین کیفیت کالا از سوی سازنده آن می گردد.</p>					
تأیید کننده:			مشمول غرامت:		
			<input checked="" type="checkbox"/> می باشد <input type="checkbox"/> نمی باشد		