

شماره فرم: ALT3871		کارشناسی و تعیین وضعیت تیرهای خسارتی شرکت آلتون راه خلیج فارس			
تاریخ بازدید ۰۰/۱۱/۲۸					
شماره سریال	تاریخ تولید	مارک تجاری	لایه معادل	طرح	اندازه تیر
C02101774918	4918	APOLLO	18 P.R	HA	315/80R22.5
نام مشتری: ورزنده	آدرس شرکت: تهران - خیابان مطهری, خیابان ترکمنستان, خیابان ملک پلاک ۵ واحد ۱۵ و ۱۶				
عیوب مشاهده شده			اجزاء بررسی شده تیر		
سمت غیر سریال		سمت سریال		سطح آج	
سالم - فاقد ایراد		سالم - فاقد ایراد		بین رویه و منجید	
سالم - فاقد ایراد		سالم - فاقد ایراد		بین لایه های منجید	
سالم - فاقد ایراد		سالم - فاقد ایراد		دیواره	
سالم - فاقد ایراد		سالم - فاقد ایراد		طوقه	
سالم - فاقد ایراد		سالم - فاقد ایراد		داخل تیر	
سختی شانه تیر Shore A	سختی مرکز تیر Shore A	مبلغ غرامت (ریال)	درصد باقیمانده آج	عمق عاج باقیمانده (میلی متر)	عمق اولیه آج (میلی متر)
67	68	35,250,000	53 %	8	15
<p>علت بروز عیب: جدایش بین دیواره و منجید (SIDEWALL SEPERATION) به دلیل عدم چسبندگی مناسب بین کامپاند دیواره و بدنه اصلی تیر در اثر تنشهای اعمال شده ناشی از بار و باد در سرویس می باشد.</p> <p>نظریه نهایی: نقص فنی تیر مورد اشاره به دلیل اشکالات ناشی از تولید میباشد که شامل خدمات دوره گارانتی و تضمین کیفیت کالا از سوی سازنده آن می گردد.</p>					
تأیید کننده:			مشمول غرامت:		
			<input checked="" type="checkbox"/> می باشد <input type="checkbox"/> نمی باشد		