

شماره فرم: ALT4470		کارشناسی و تعیین وضعیت تایلرهای خسارتی شرکت آلتون راه خلیج فارس			
تاریخ بازدید: ۰۲/۱۲/۲۶					
شماره سریال	تاریخ تولید	مارک تجاری	لایه معادل	طرح	اندازه تایلر
C1507666 3820	3820	APOLLO	18 P.R	LHA	315/80R22.5
نام مشتری: پیام ۳		آدرس شرکت: تهران - خیابان مطهری, خیابان ترکمنستان, خیابان ملک پلاک ۵ واحد ۱۵ و ۱۶			
عیوب مشاهده شده					اجزاء بررسی شده تایلر
سمت غیر سریال		سمت سریال			
سالم - فاقد ایراد		سالم - فاقد ایراد			سطح آج
سالم - فاقد ایراد		سالم - فاقد ایراد			بین رویه و منجید
سالم - فاقد ایراد		سالم - فاقد ایراد			بین لایه های منجید
سالم - فاقد ایراد		سالم - فاقد ایراد			دیواره
سالم - فاقد ایراد		سالم - فاقد ایراد			طوقه
سالم - فاقد ایراد		سالم - فاقد ایراد			داخل تایلر
سالم - فاقد ایراد		سالم - فاقد ایراد			عمق اولیه آج (میلی متر)
سختی شانه تایلر Shore A	سختی مرکز تایلر Shore A	مبلغ غرامت (ریال)	درصد باقیمانده آج	عمق عاج باقیمانده (میلی متر)	عمق اولیه آج (میلی متر)
67	68	96,000,000	۶۶ %	۱۰	15
<p>علت بروز عیب: جدایش بین لبه خوابانیده شده لایه در ساختمان اصلی تایلر (OPEN PLY TURN UP) به دلیل آلودگی لبه لایه به مواد خارجی یا فشار ضعیف اسپلایس فرایند ساخت تایلر منجر به ایراد در ناحیه دیواره و بالای طوقه شده است.</p>					
<p>نظریه نهایی: نقص فنی تایلر مورد اشاره به دلیل اشکالات ناشی از تولید میباشد که شامل خدمات دوره گارانتی و تضمین کیفیت کالا از سوی سازنده آن می گردد.</p>					
تأیید کننده: مهندس رضابور		مشمول غرامت:			
		<input checked="" type="checkbox"/> می باشد <input type="checkbox"/> نمی باشد			